



URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa, tel. 22 443 36 40, 22 443 36 41, 22 443 36 77, faks 22 443 36 42
zabytki@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

Warszawa, dnia 13. GRU. 2013 .

KZ-IAU.4120.3065.2013.BMA(2)

Muzeum Niepodległości w Warszawie
Al. Solidarności 62
00-240 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.10.2013 r. (data wpływu: 08.10.2013 r.) w sprawie prac remontowych i konserwatorskich murów przyporowych oraz pomieszczeń Bramy Bielańskiej, działobitni w/w Bramy oraz prac w Pawilonie X Cytadeli Warszawskiej, Stołeczny Konserwator Zabytków działając na podstawie art. 27 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 poz. 1568, ze zm.) przedstawia zalecenia konserwatorskie odnośnie w/w inwestycji.

Cytadela Warszawska została wpisana do rejestru zabytków, łącznie z murami, bramami i umocnieniami, pod numerem 59/1-A decyzją z dnia 01.07.1965 r. Pawilonu X przy ul. Skazańców 25 w Warszawie został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 59/2-A decyzją z dnia 01.07.1965 r.

W stosunku do przeprowadzenia prac konserwatorskich przy murach przyporowych i działobitni Bramy Bielańskiej zaleca się wymianę spudrowanych oraz zlasowanych cegieł i zniszczonej zaprawy, dezynfekcję miejsc zawilgoconych, wzmocnienie strukturalne osłabionych obszarów ceglano-muru, oczyszczenie powierzchni ścian z nawarstwień uszczelniających oraz odsolenie. Ubytki cegieł w murze należy uzupełnić ceglami o analogicznych parametrach technicznych i takiej samej kolorystyce jak istniejące, do prac murarskich zaleca się użycie zaprawy wapienno-trasowej. Należy także usunąć wszystkie uzupełnienia i spoiny z zaprawy cementowej. W przypadku cegieł tylko ze zniszczonym licem zaleca się wmurowanie ich pierwotnym licem do wnętrza, a mniejsze ubytki zaleca się uzupełniać zaprawą cegłopodobną. Uzupełnienie istniejących spoin powinno zostać wykonane zaprawą wapienno-trasową z odtworzeniem ich profilu.

W stosunku do elementów z kamienia również konieczne jest przeprowadzenie prac konserwatorskich. Zaleca się: wykonanie dezynfekcji, usunięcie nawarstwień uszczelniających, uzupełnienie większych ubytków metodą flekowania z zastosowaniem analogicznego kamienia oraz wykonanie uzupełnienia drobnych ubytków - masami konserwatorskimi.

Odnośnie wnętrza Bramy Bielańskiej i elewacji działobitni wskazane jest usunięcie tynków zawilgoconych, odspojonych oraz tynków cementowych. W miejscach zawilgoconych zaleca się zastosowanie tynków renowacyjnych (cechują się dużą porowatością, paroprzepuszczalnością oraz dużą zdolnością do magazynowania soli rozpuszczalnych w wodzie), natomiast na pozostałej części - tynków o składzie analogicznym do pierwotnych oraz malowanie farbami paroprzepuszczalnymi, w kolorze opartym na wynikach badań stratygraficznych. W przypadku odkrycia pierwotnych posadzek powinny one zostać oczyszczone i uzupełnione.

W stosunku do wykonania izolacji przeciwwilgociowej murów fundamentowych możliwe jest wytworzenie przepony poziomej za pomocą iniekcji substancji hydrofobizującej. Z uwagi na fakt, iż w/w metoda wykonania izolacji poziomej wiąże się z koniecznością nawiercenia

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI

Wpłynęło.....

dn. 18.12.2013 r.

Nr. 10.62.....podpis.....